
## BEST AVAILABLE COPY

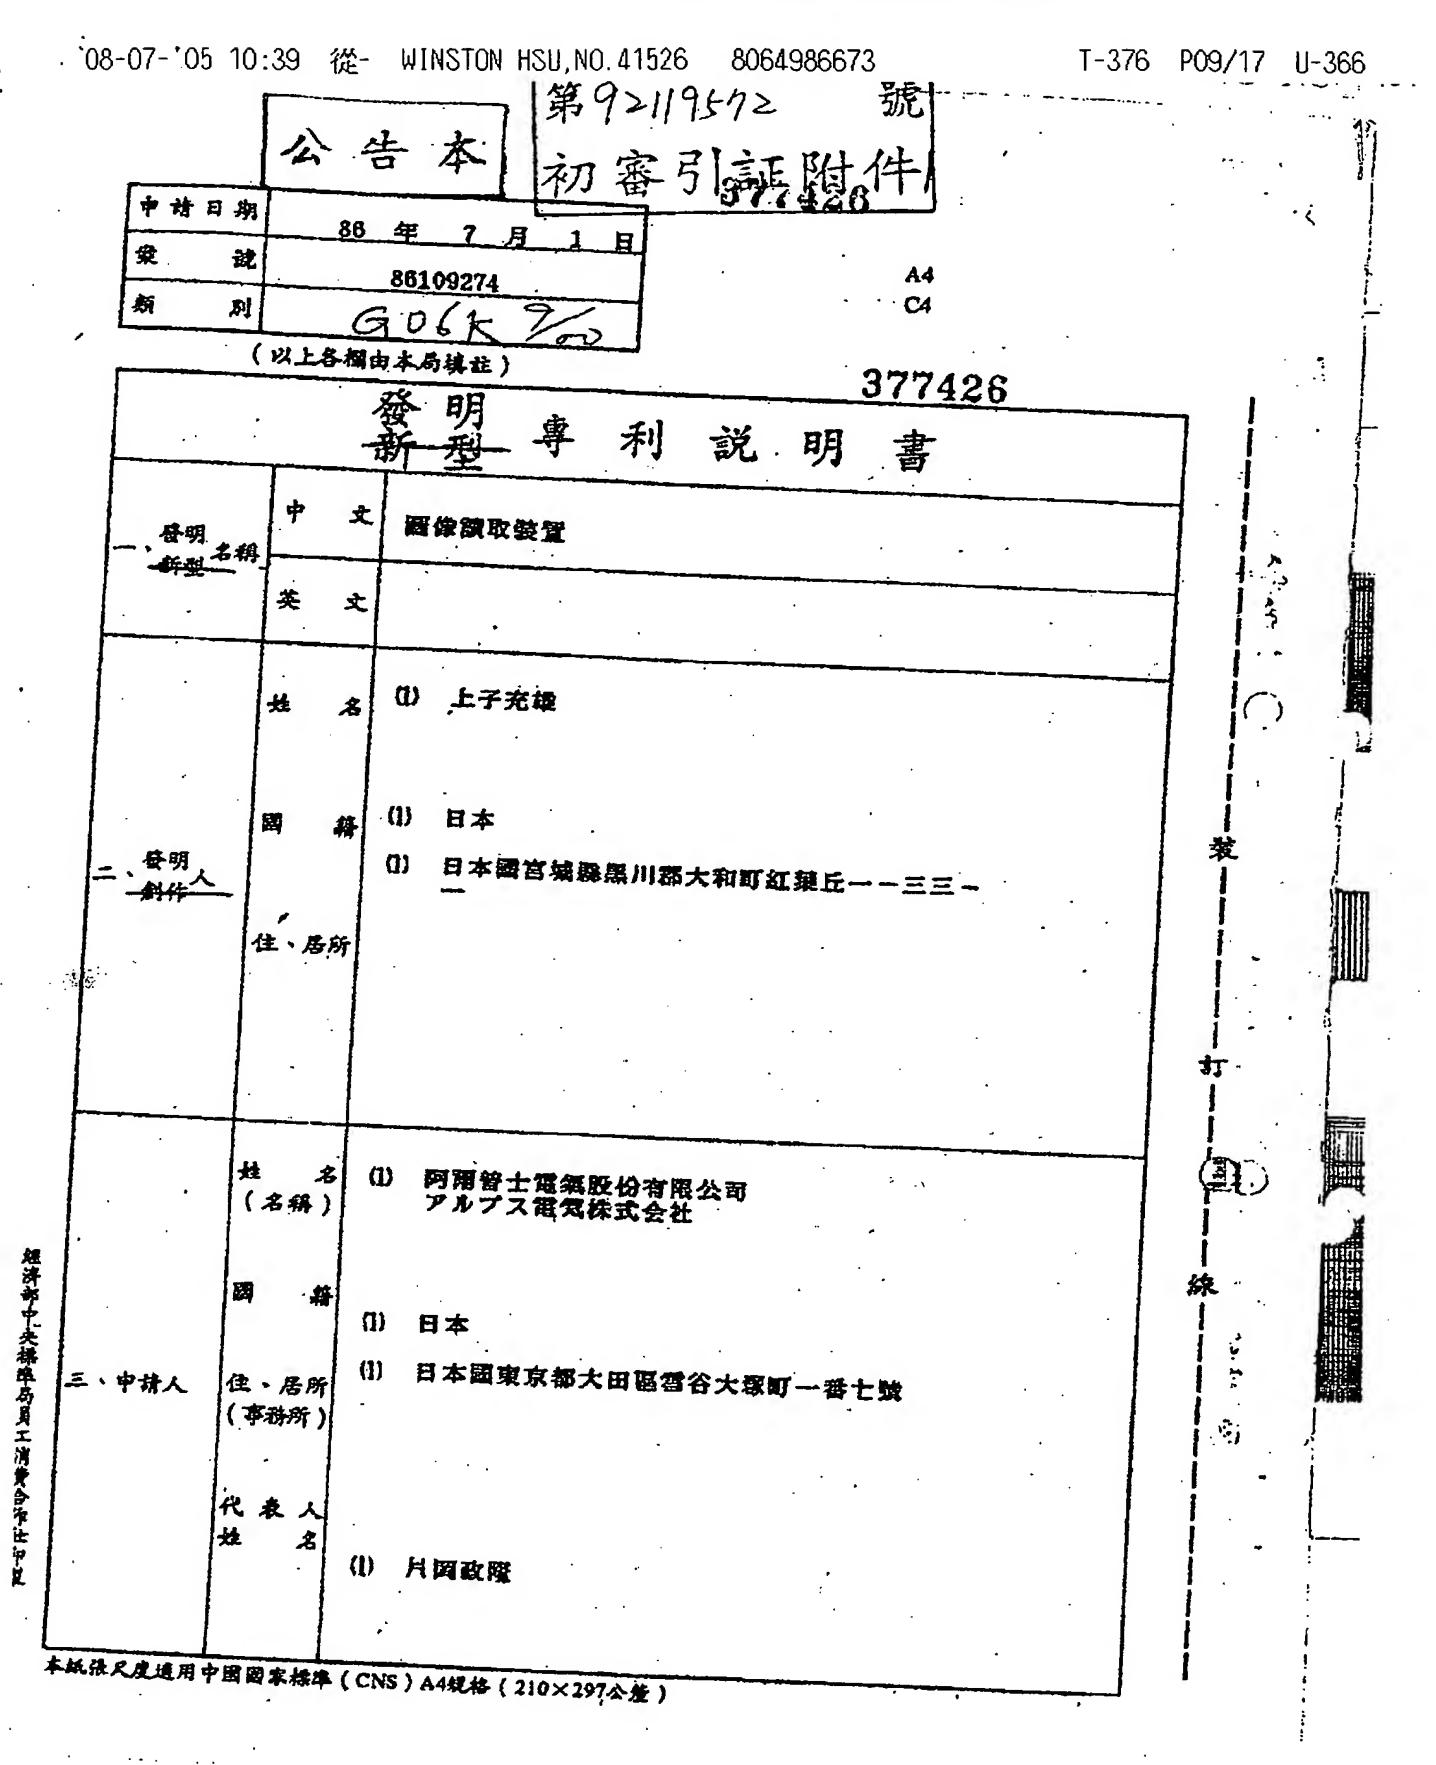

乃、由可顯示當受光時會產生對應於該受光量之質而之光電傳導性之受光構件 S xx ( X 嚴任意之整數 · 以下均相同 ) ,和用於儲存產生於該受光構件之電荷用的電容器 C xx · 及體出該領荷給予源極線 S x之放出 ( 放射 ) 控制交換元件 T R xx 所構成 · "

副指插用移位智存器 1 0 1 乃從 T F T 察覺器部 1 0 0 之複數條之關極線 G x 之中依序選擇一條之關極線,並使連接於該關極線之放射控制交換元件 T R x x 使之成為接頭狀態。

又主掃描用移位暂存器102万從個別連接於TFT 祭覽器100之複數條之源極級S×之交換元件TF×中, 依序選擇一個交換元件,並使該交換元件成爲接通狀態。

由副掃描用移位暫存器 1 0 1 和主 掃 描 用 移位 暫 存 器 1 0 2 之上 述 動 作 , 而 從 T F T 察 覺 器 部 1 0 0 之 察 覺 器 單元中會依 序 選 釋 一 個 察 覺 器 單元 , 並 使 該 察 覺 器 單元 之 所 產 生 之 電 荷 作 網 硯 須 信 號 來 輸 出 , 其 結 果 可 依 受 光 構 件 之 受 光 量 而 酸 取 被 類 物 之 圖 像 。

要使用該指紋膜取裝置時,以如圖1所示,將指題14壓住於二維圖像案覽器25上並使之貼緊·又從發光榜件26照射光線於該所被壓住之指頭14,而以二維圖像簽覽器25之受光榜件34來檢測在指頭14麥面所反射之反射光。該時,由於在指紋之谷線部15和絳線部17之來自發光榜件之光線的反射光強度有不相同。因而,可檢測指紋形狀。亦即,預先,令入射於受光榜件34

本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210×297公營)

紀済が中央海車月月 こ

( 猪先因挤骨面之注意事项再填写本页 )

五、發明說明(6)

之來自指紋之反射光,使之有效入射光之角度作爲 4 5。之時,從發光稱作所出射(發射)之光,會在指紋之谷線部 1 5 形成鏡入,使之多量之光會入射於受光構件 3 4。又在指紋之蜂線部 1 7,因該蜂線部 1 7 會覆蓋受光構件 3 4,因而容易地予以實施與谷線部 1 7 會覆蓋受光構件 3 4,因而容易地予以實施與谷線部 1 5 之區別。

一般要檢測指紋,有必要令該析像度爲100μm, 惟以此指紋觀取裝置之時,可使析像度使之成爲50μm 左右,對於檢測指紋具有足夠之析像度。

本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210×297公僚)

經濟部中央標準局員工消費合作社印製

缺陷而成爲(散) 亂雜訊。再者,以無形矽 作之交換元件,因其切換速度較慢,故難以進行高速讀取

爲此,以可吸取輸出於憑極線上之信號電荷,可極有 效地變換信號電荷爲信號電壓,且難以受到雜訊之影響, 又,使用複數之受光電壓產生電路來形成並列讀出受光電 歷,再者,以使用成並聯一串聯變換電路之多工器作爲圖 像僧號輸出手段(機構),而成為可高速讀出者爲佳。

又受光樽件,乃由於使用無形矽或多晶矽來製造於基 板上·因而前述受光電壓產生電路雖亦能以使用單晶體矽 來形成,惟亦可與前述受光槽件以無形矽或多晶矽來同時 地製造於基板上·前述多工器因要求著高速性·因而,以 使用單晶體矽來形成爲其理想 •

又在圖2所示之二維圖像察覺器 製造交換元件,而對於光察覺器元件則以p 極鹽或硫化錦。硒(Çds-se)等之光電傳導性 之材料來使用,使之兩者之膜構造有相異,因而,無法以 成批地來使兩者成獎,非得以個別地來進行成膜,以敬製 程成為 2 倍且 爲複雜而又提高成本。爲此,將光察覺 每元 件作成薄膜光電晶體,並使交換元件作成概略爲同一構造 來使製造過程簡略化爲較佳。

惟薄膜光電晶體乃較p-i-n構造之光電晶體具有 暗電流很多,又花費於贖出僧號爲過多時,會在儲存光電 荷時,予以儲存該暗電流兩具有會變化成個號電荷之處。

本纸张尺度通用中国图家标序(CNS)A4规格(210×297公签)

級済都中央標本の異工月を今日と

精先開放背面之注於事項再填寫本頁)

## 五、發明說明(8

爲此,以使用複數之受光電壓產生電路和多工器來進 行高速讀出爲較佳。

以如上述,予以組合護膜光電晶體,和複數之受光電 壓產生電路及多工器,就可克服上述各種缺點,且作成爲 歷價之二維圖像察覺器.

以下,將多照圖式來說明對於本發明之圖像鹽取裝置 尤其爲合避之二維圖像祭覺器之異體例子

### 〔二雜圖像察覺器例1〕

圖 3 之電路圖所示之二維圖像察覺器,概略區分時, 乃由播描移位智存器 1 ,和 T F T 察覺器部 2 及外部驅動 電路3所構成。

掃描移位暫存器 1 乃從複數之關極線 G x中·依序題 揮一條閘極線·並供擠描個號給予該所選擇之閘極線·如 就會在由TFT察覺器部2上之薄膜電晶體所形成之 放射控制交換元件TR之中・被連接於上述所選擇之閘極 之放射控制交換元件TR,就會成爲接通(ON)狀態·

而在圖 3 所示之TFT察覺器部 2 ,構成各圖案之祭 覺器單元乃被配置成二維之矩陣狀。

各類覺器單元乃由接受光時可產生對應於該受光量之 電荷的受光構件Sxx·和用於儲存產生於數受光構件之電 荷用之電容器Cxx,及讀出該電荷於源極線Sx之同時, 用於控制電荷之放射的放射控制交換元件TRxx所構成。

而各的射控制交換元件TR之電荷放射用端子60乃

本纸张尺度通用中圆圈亦標準(CNS)A4規格(210×297公僚)

**请先阅读学面之注意事项序换写本页** 

经清部中央标准局員工消費合作社印製

## 五、發明説明(35)

圖34係顯示習知例之指紋讀取裝置之概略圖。

#### 〔符號之說明〕

4 … … 受光電壓產生電路

5 … … 多工器

2 2 … … 指紋體取裝置

25……二維圖像察覺器

2 8 … … 验光構件

3 4 … … 受光構件

35……二維圖像祭覺器

5 9 …… 避射 ( 半透明 ) 性基板


經濟部中央標準局員工消費合作社印製

本纸张尺度通用中國國家標準 (CNS) A4規格 (210×297公釐)

- 38 -

**持先閱讀台面之注意事項再換寫本頁)** 

A8 B8 C8 D8

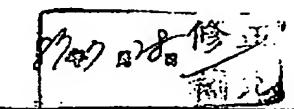

#### 六、申請專利範圍

## 剂件-A-第88109274號專利申請案中文申請專利範圍修正本

民國87年7月修正

- 1.一種關係額取裝置,其符徵爲:由具備有,透射性(半透明性)基板;用以發光以透射被配設於該透射性基板之一個的該基板來照射被壓住於該透射性基板之被撬物用之光的發光構件;對於前途透射性基板之任何一方之表面朝縱橫向隔著間隙(間隔)所配設,並接收來自被壓住於前途基板的前途被攝物表面之光的反射光用之複數之受光機件;及依據該受光構件之受光量來讀取被壓住於前途基板之前途被攝物之表面圖像用之讓取機構,所構成者。
- 2. 如申請專利範國第1項所述之圖像酿取裝置,其中,前述受光構件,以具備由可顯示對應於前述反射光之受光量來產生電荷之光電傳導性之半導體所形成之主動(有源)層之薄膜電晶體。
- 3. 如申請專利範圍第1項所述之圖像觀取裝量,其中,配設有前述受光構件於前述證射性基板之被撬物所壓住之面。
- 4. 如申請專利範團第1項所述之圖像讓取裝置,其中,前述顧取機構,具備有可產生依據前述受光構作所產生之電荷量之受光電壓之受光電壓產生電路,及依據該受光電壓來輸出圖像信號之圖像信號和出機構。
- 5. 如申請專利範國第1項所述之國像簡取裝置,其中,前述發光帶件係以發光爲相異之複數顏色之光的發光

本紙張尺度通用中國國家標準(CNS)A4規格(210×297公登) \_ 1 \_

A8 B8 C8 D8

六、申請專利範圍

**構件所構成者。** 


· 対先的按介面之注意事項再填寫本頁 )

本纸泵尺度通用中国图家标准(CNS)A4规格(210×297公签)

86 w9 m.4

728810

第1圖

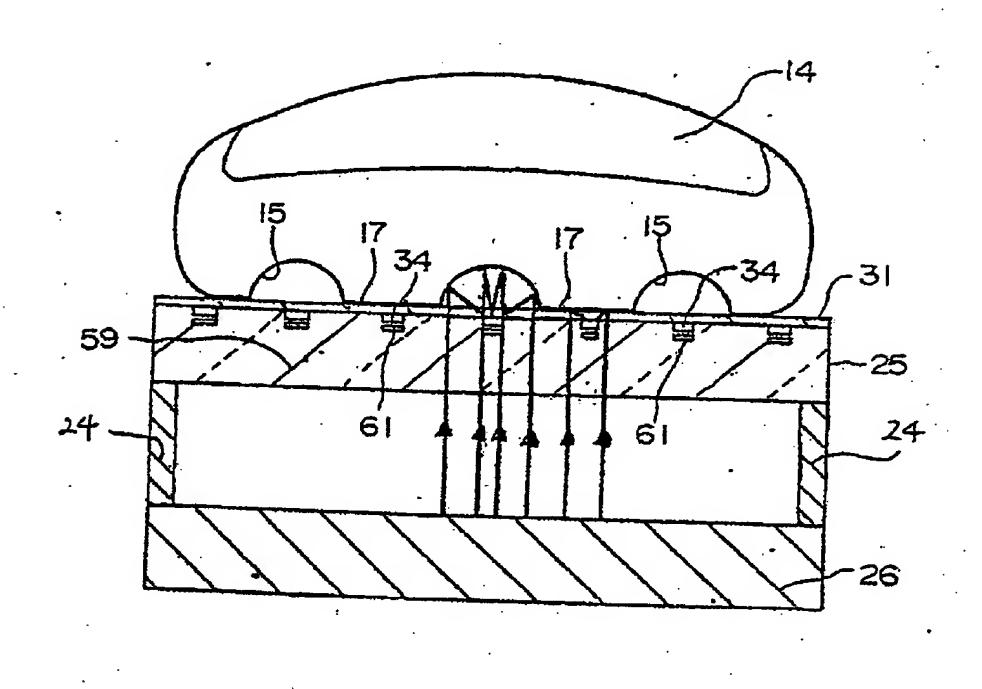

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.